


1938

BESTAANDE SITUATIE BEGANE GROND


Een stalen balk **A** opgelegd
op 2 metselwerk kolommen van
44 x 44 cm. **B**

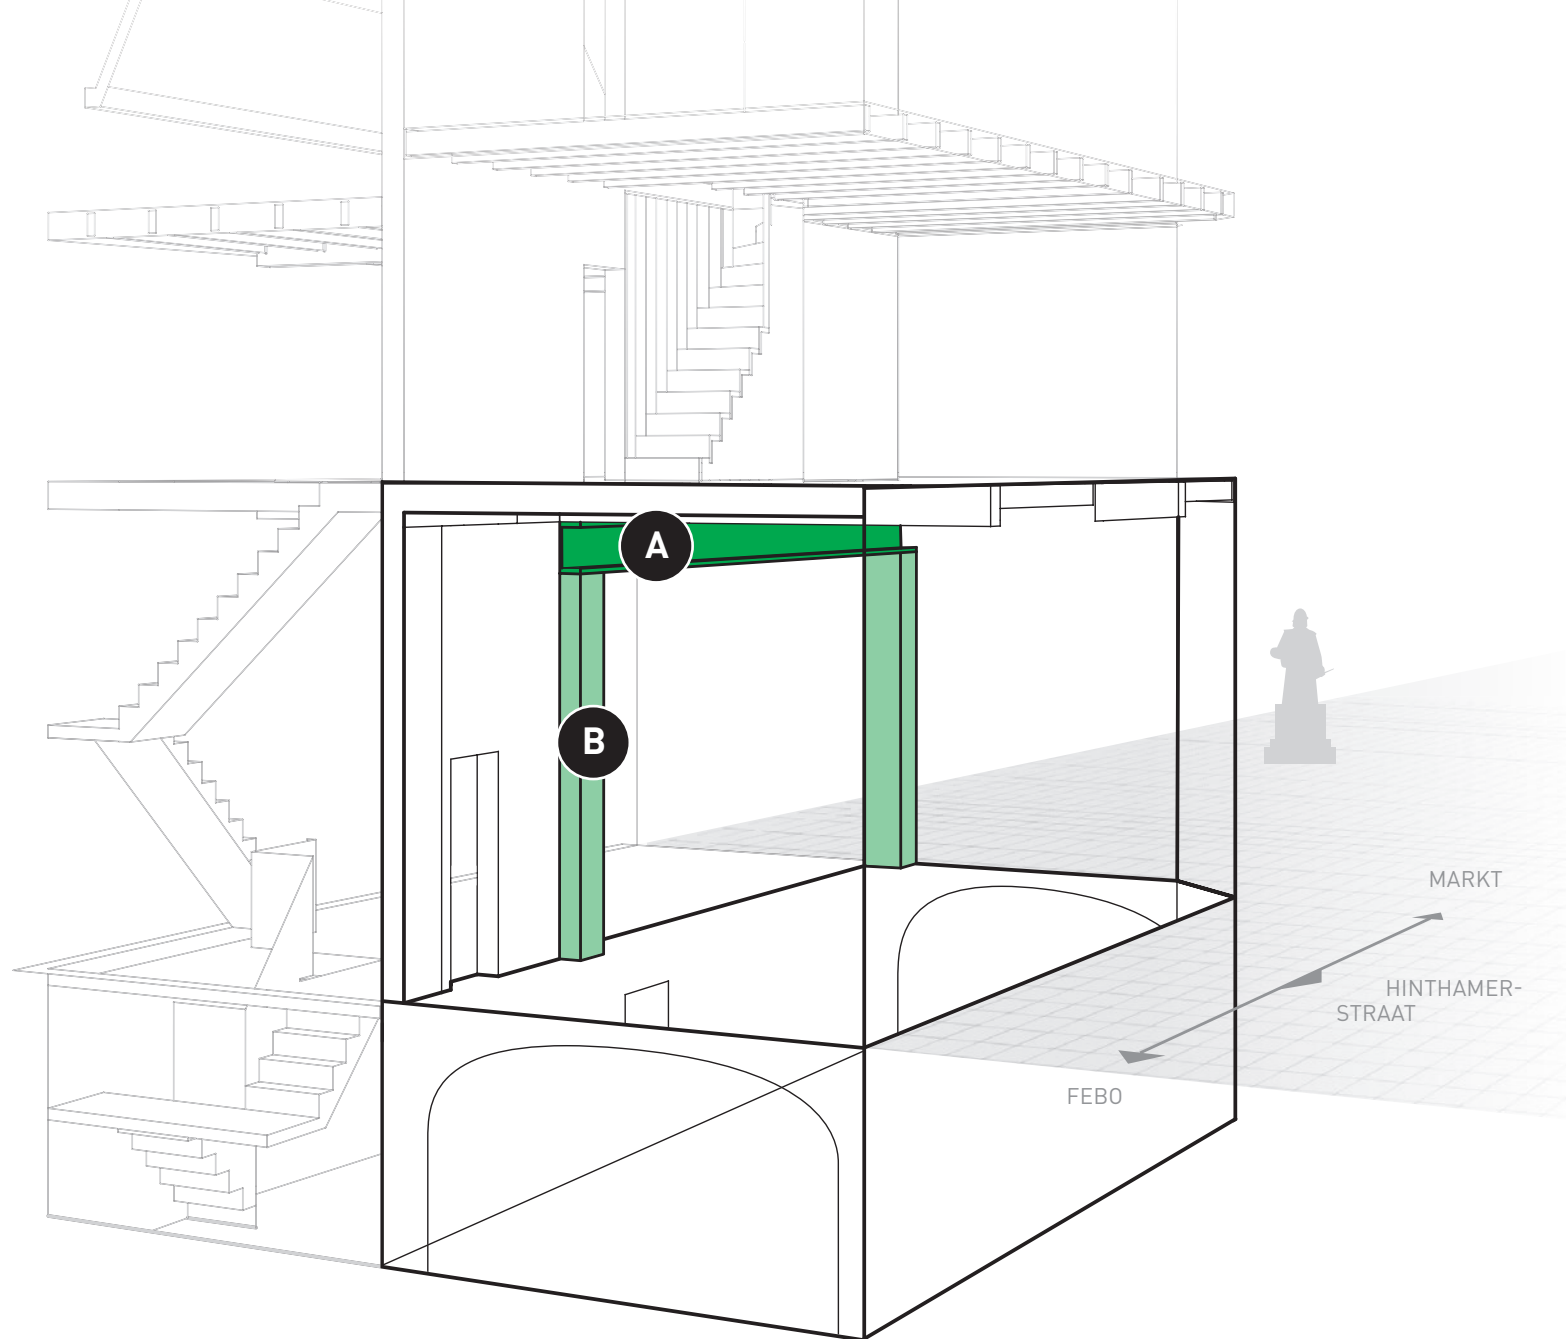

1992
SITUATIE VOOR
VERBOUWING

A **METSELWERK**

in het achterste gedeelte in
de kelder is onder het gewelf
metselwerk aanwezig
in een h-vorm.

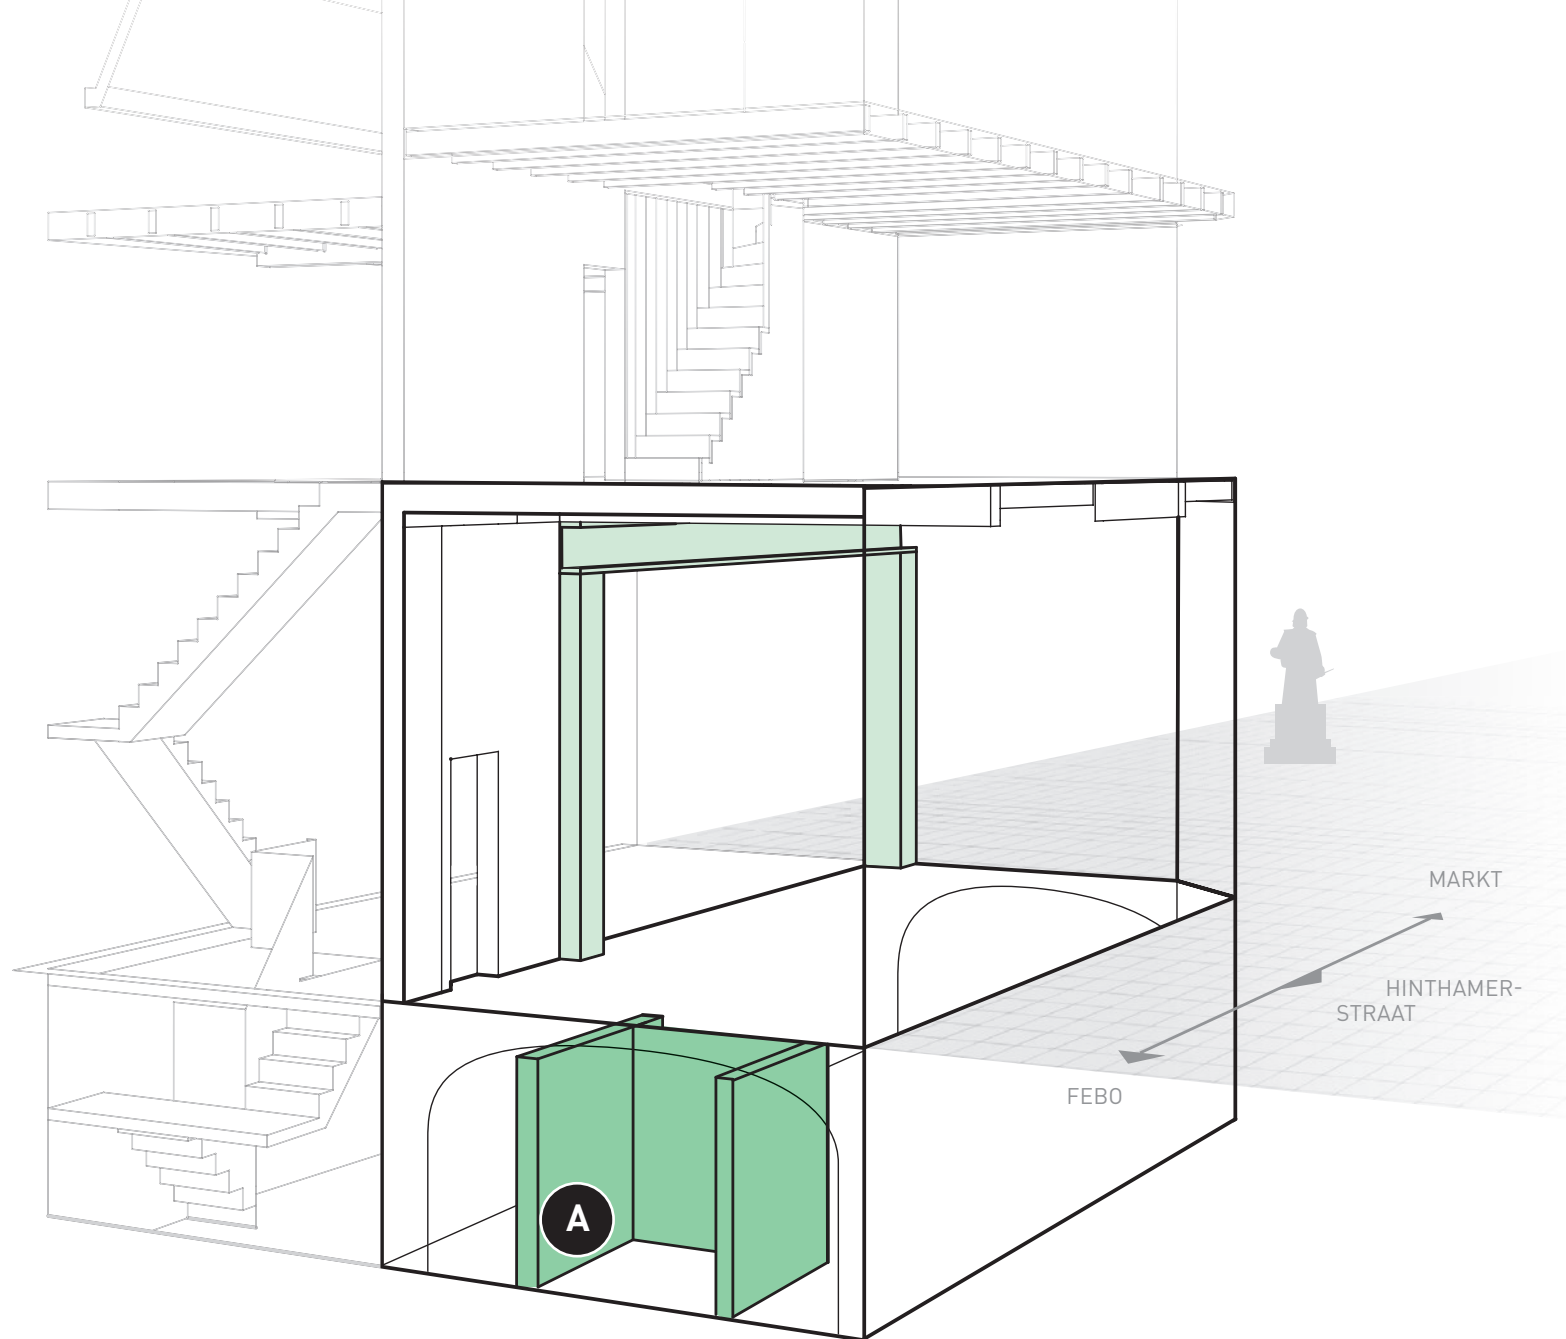

1992

SITUATIE NA VERBOUWING

A VERWIJDERING METSELWERK

De in H-vorm gemetselde wanden in de kelder zijn verwijderd.

B VERDIEPEN KELDER


De kelder is met ca. 60 cm verdiept.

C PLAATSING STALEN BALK

Een stalen balk met twee kleinere stalen balken is geplaatst in plaats van de H-wanden. De stalen balk is opgelegd op een stalen pootje in een nis en in de aanzet van het gewelf.

D PLAATSING HOUTEN SCHEIDINGSWAND

Scheidingswand deels onder de stalen balk geplaatst. **Deze wand is onbedoeld als steunpunt gaan fungeren voor stalen balk.**

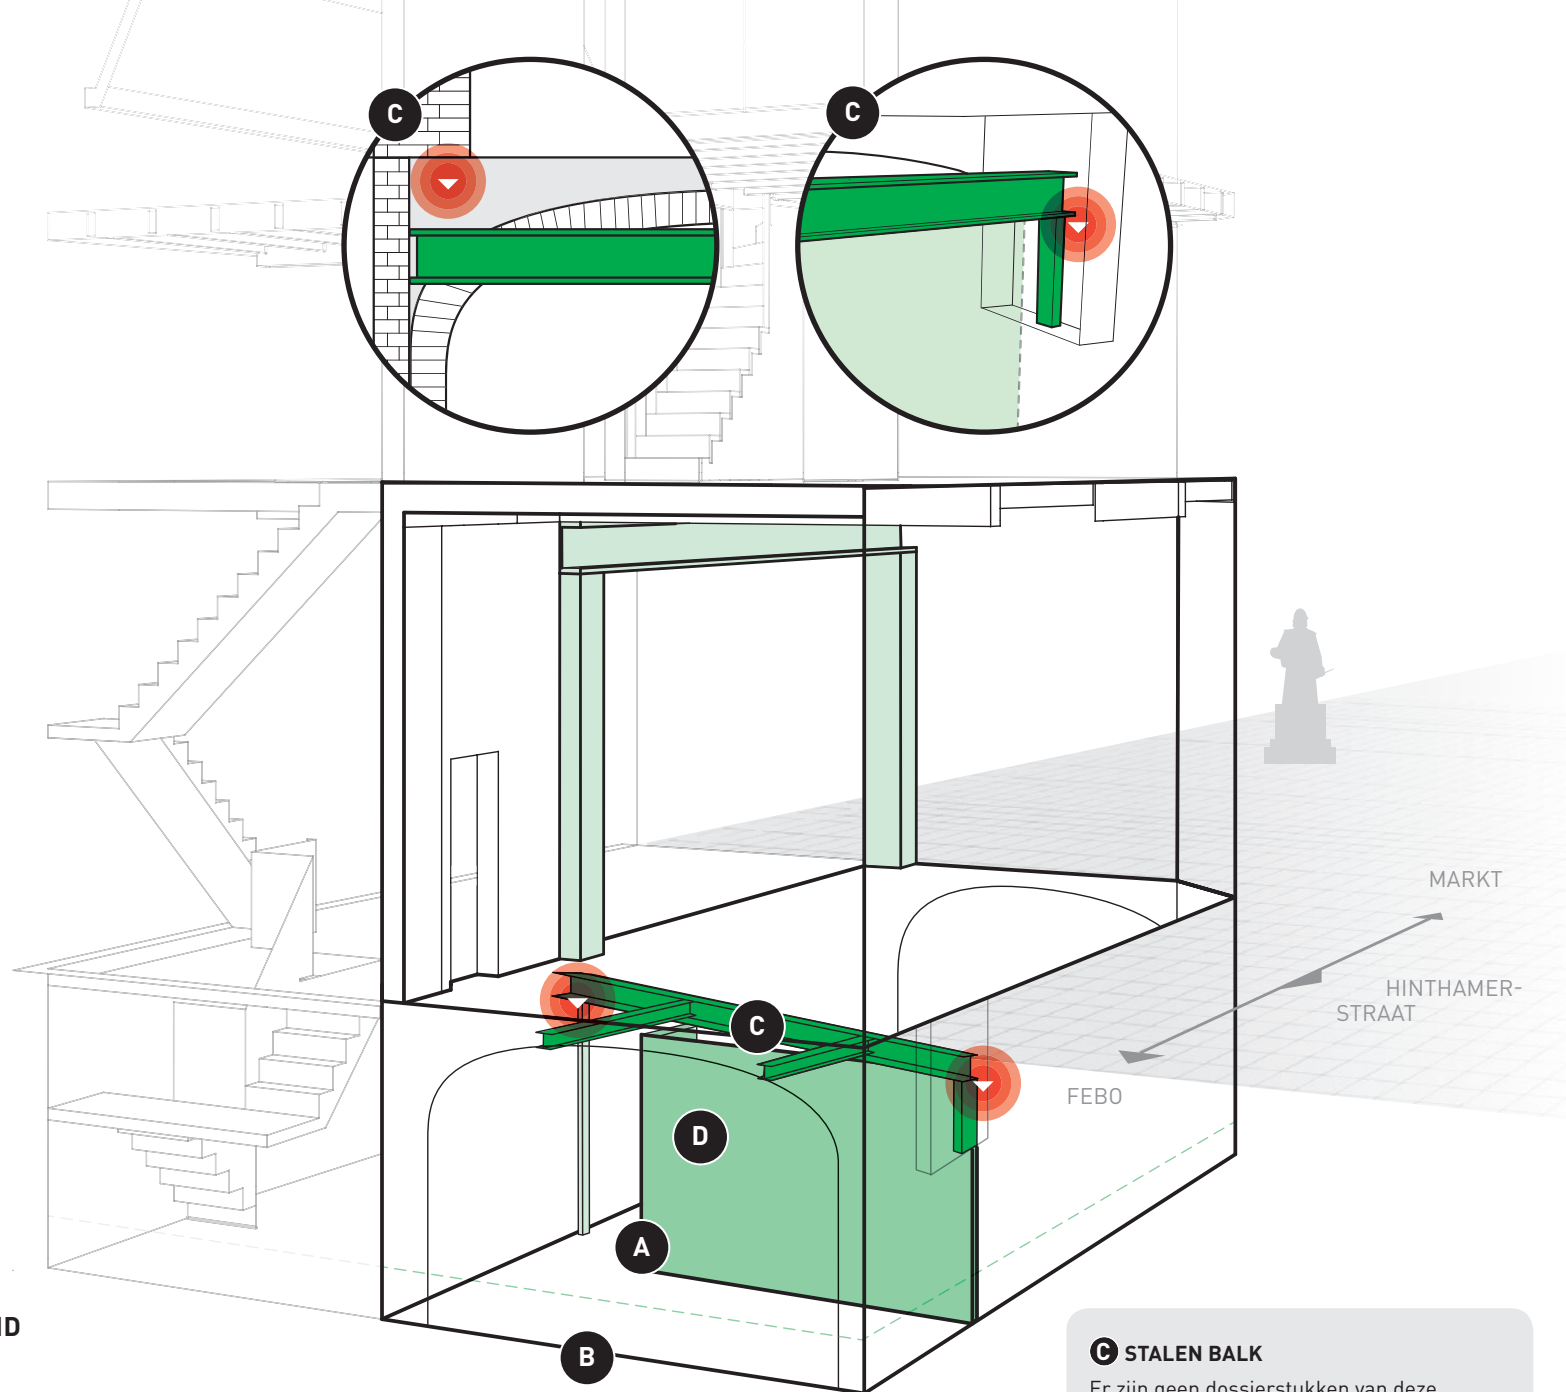


C STALEN BALK


Er zijn geen dossierstukken van deze constructie. De stalen balken zijn gevonden tijdens de opruimwerkzaamheden.

27 FEBRUARI 2016
WERKZAAMHEDEN
TEN BEHOEVE VAN
HERINRICHTING WINKEL

A VERWIJDERING HOUTEN
SCHEIDINGSWAND


In de kelder is de scheidingswand
verwijderd.


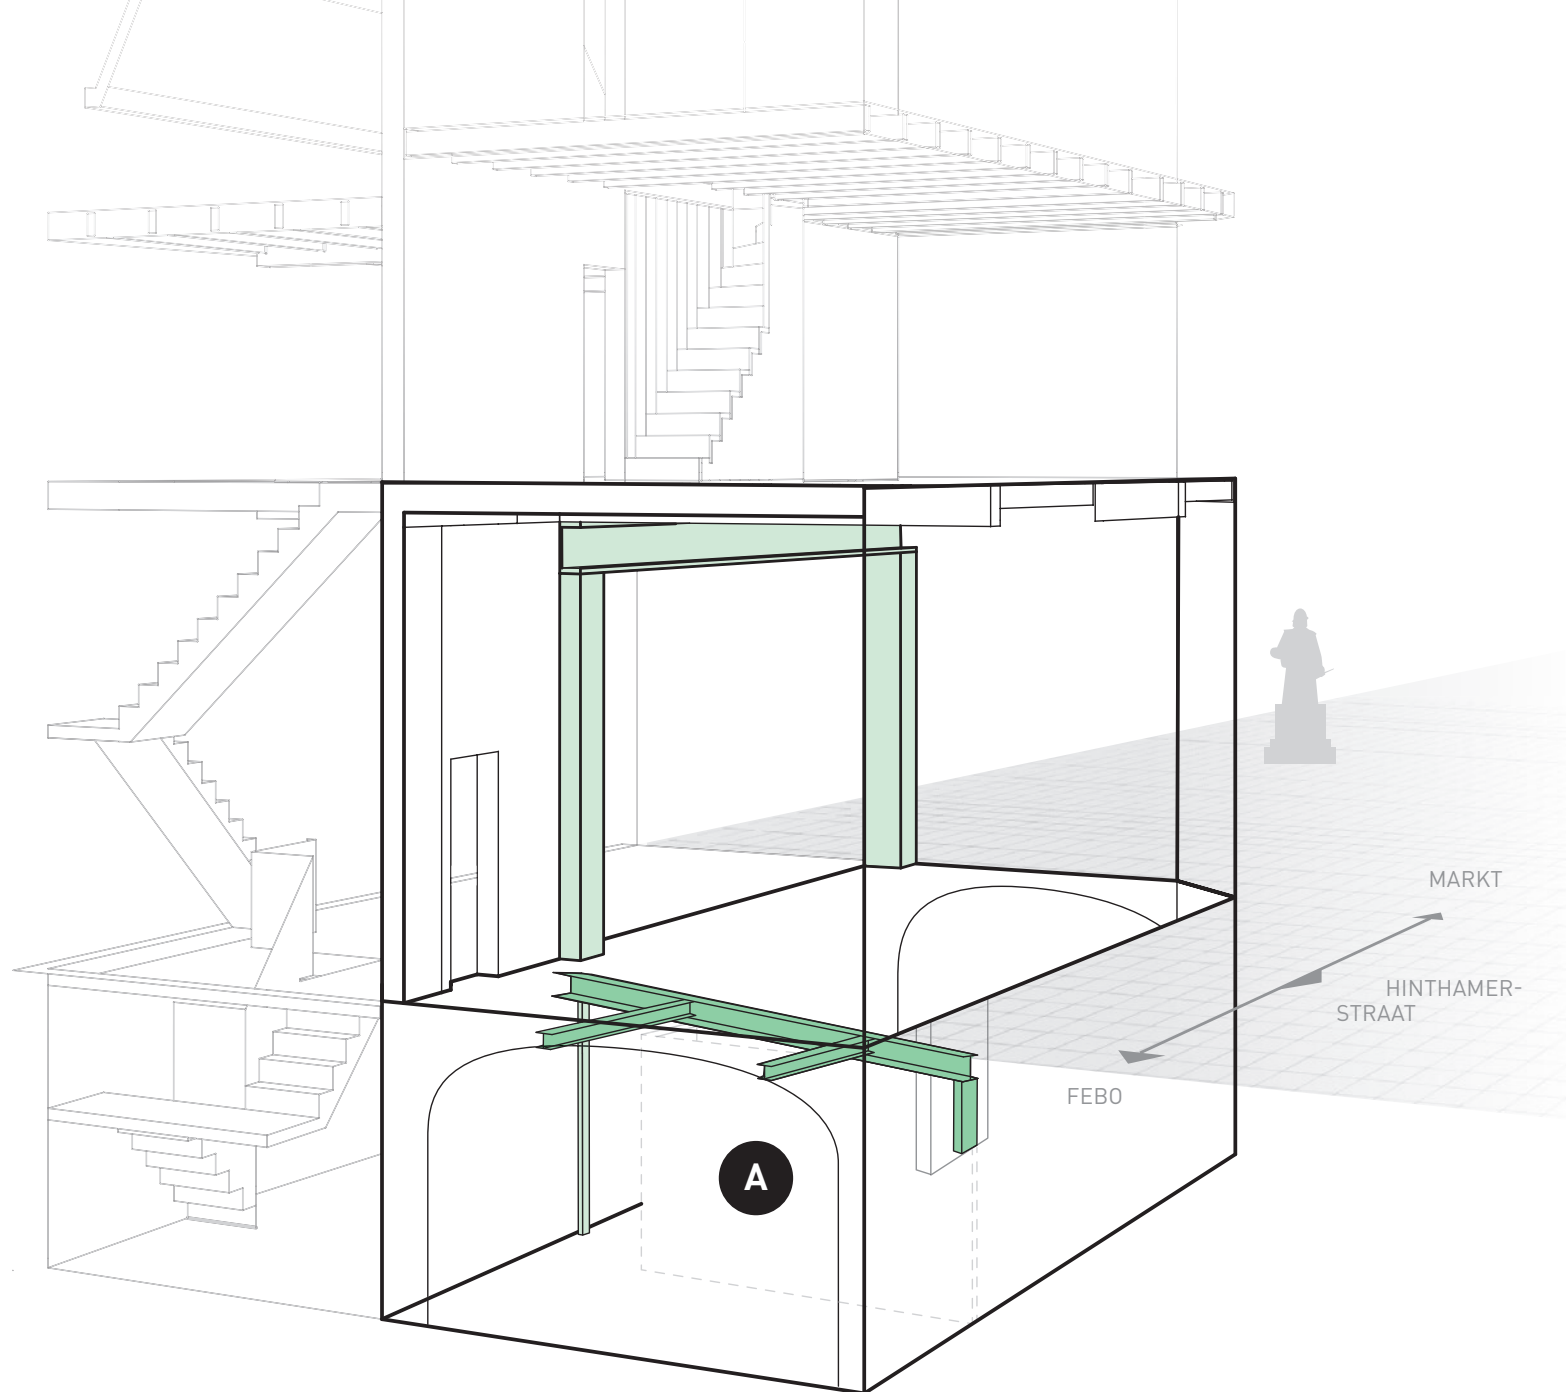


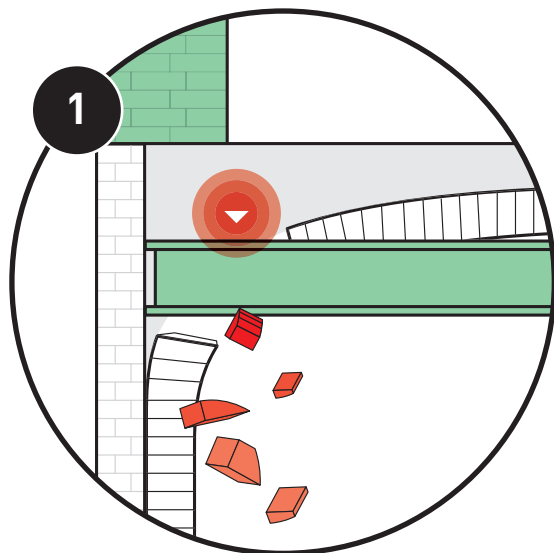

27 FEBRUARI 2016 INSTORTING KELDER


- ❶ Dragende constructie onder gewelf bezwijkt.
- ❷ Wand van de kelder, onder de stenen kolom op de begane grond is verzwakt.
- ❸ Instorting gewelf.



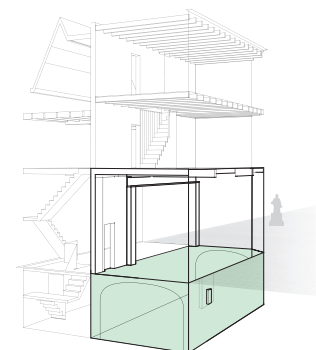


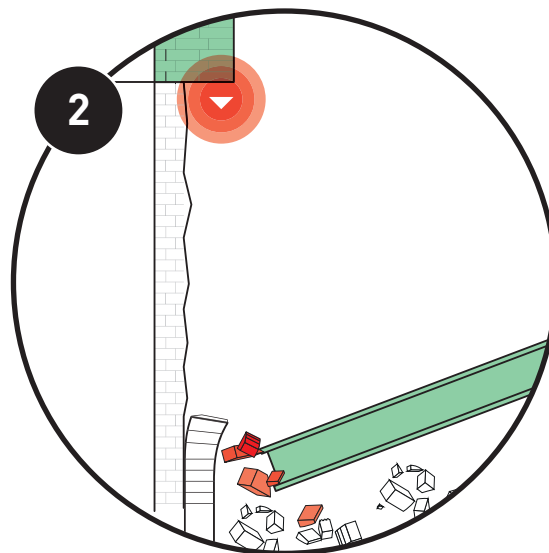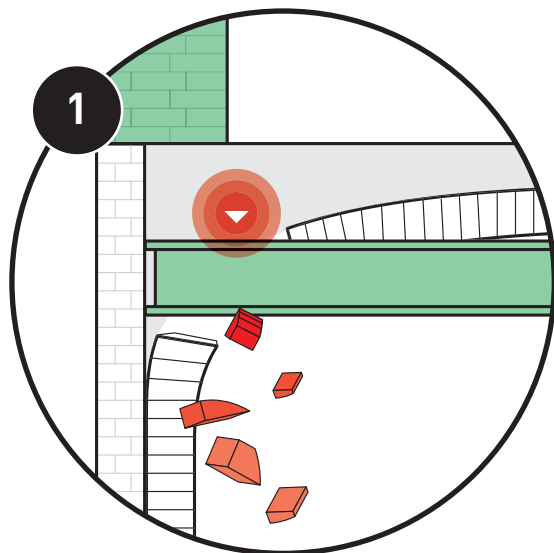

27 FEBRUARI 2016 INSTORTING KELDER


- ❶ Dragende constructie onder gewelf bezwijkt.
- ❷ Wand van de kelder, onder de stenen kolom op de begane grond is verzwakt.
- ❸ Instorting gewelf.

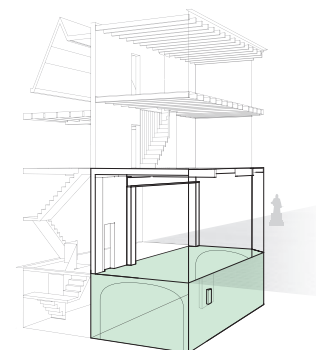


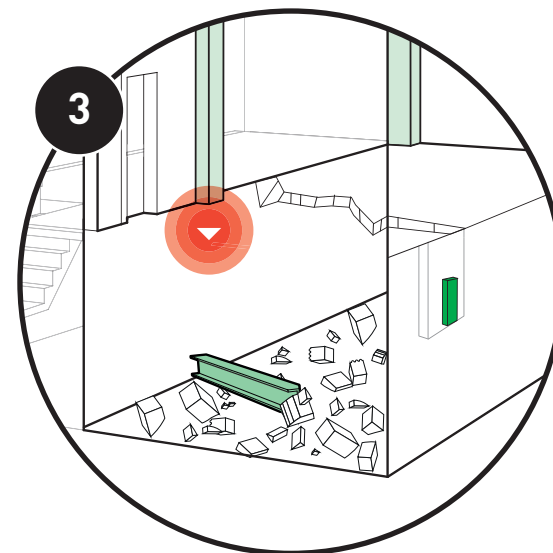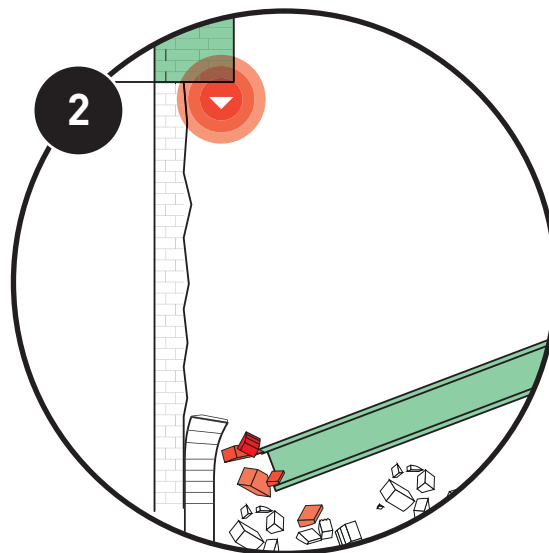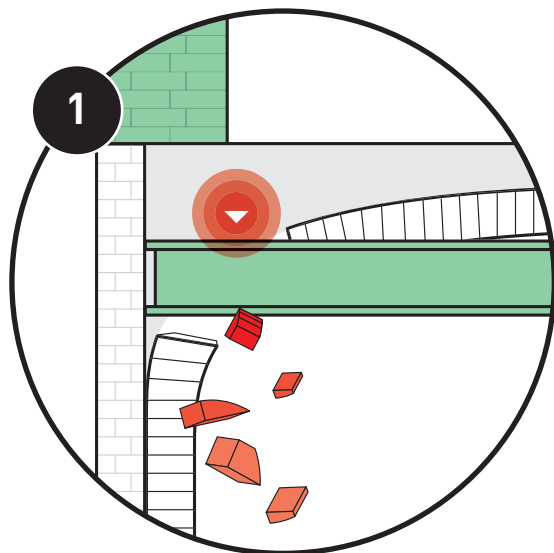

27 FEBRUARI 2016 INSTORTING KELDER

- ❶ Dragende constructie onder gewelf bezwijkt.
- ❷ Wand van de kelder, onder de stenen kolom op de begane grond is verzwakt.
- ❸ Instorting gewelf.

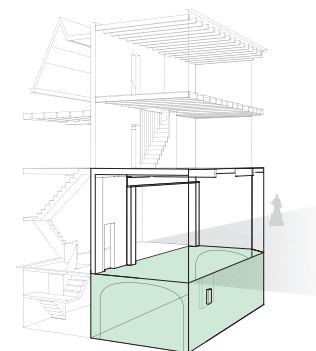

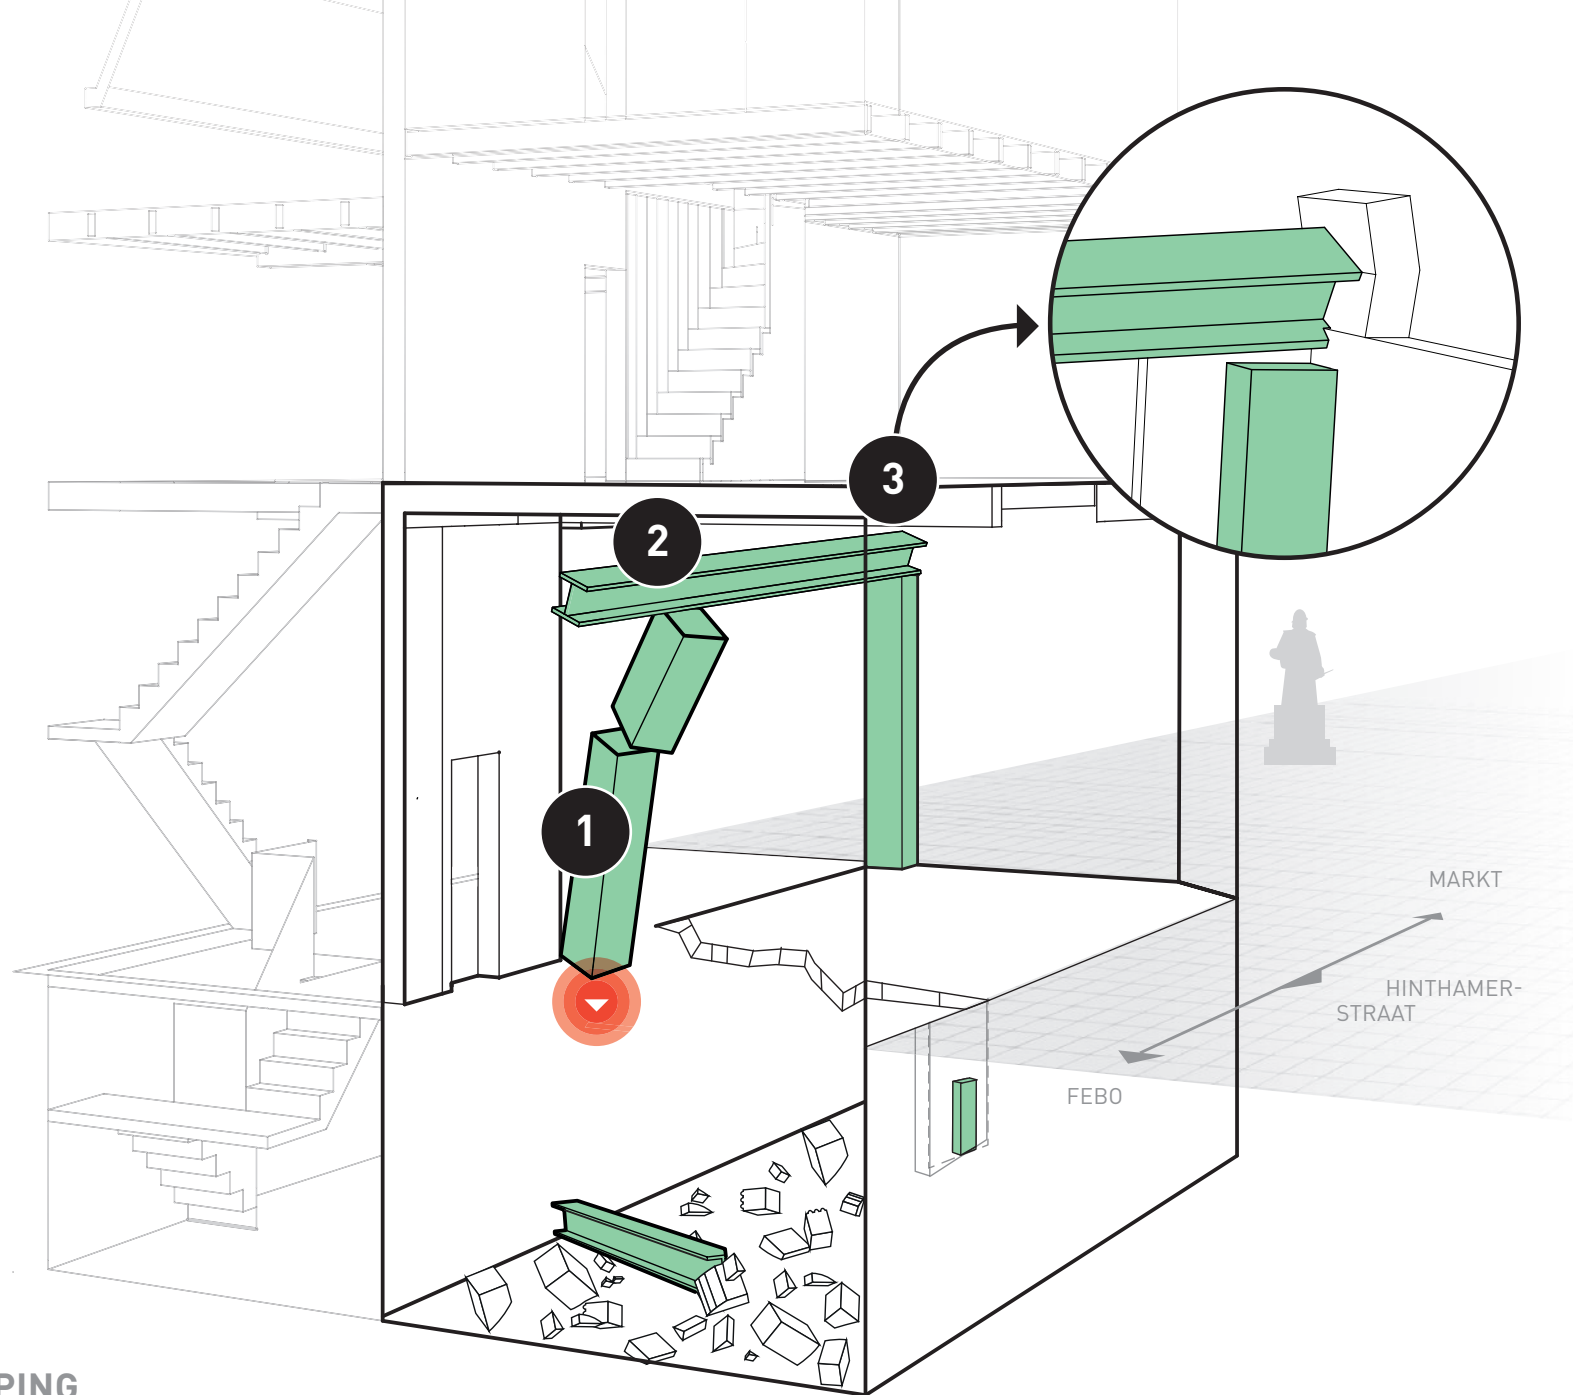

27 FEBRUARI 2016 INSTORTING EERSTE VERDIEPING

- ❶ kolom verliest zijn dragende functie voor de grote stalen balk onder de eerste verdiepvingsvloer.
 - ❷ Deze stalen balk is gaan schuiven.
 - ❸ Gevel aan marktzijde wordt naar buiten gedrukt.
- Omdat de balk een zeer groot gedeelte van het pand droeg, stortte het pand helemaal in.